

CERTIFICADO DE PERITAJE
No. DE SERVICIO
P033559000852


PER-02
Versión 05
2023/03/01

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	KIA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PICANTO (3) X-LINE MY 1250 CC 2AB ABS AA	SERVICIO	PARTICULAR
PAVADCLERA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	94278
MODELO	2019	COLOR	BLANCO
NACIONALIDAD	COREA	N° CHASIS	KNAB3512AKT230449
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1248	N° MOTOR	G4LJPD67149
ASEGURADORA	GABRIEL ALEXANDER BOSSA RODRIGUEZ	SUCURSAL	GABRIEL ALEXANDER BOSSA R.
INTERMEDIARIO	GABRIEL ALEXANDER BOSSA RODRIGUEZ	CLAVE	1107513155
CLIENTE	GABRIEL ALEXANDER BOSSA RODRIGUEZ	IDENTIFICACIÓN	1107513155

N° INSPECCION	5227877	TURNO	1
FECHA	2-Sep-2028		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	GABRIEL ALEXANDER BOSSA RODRIGUEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	04681267
VALOR AUTOMAS	\$ 43.000.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 43.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
RESULTADO	VEHICULO EN ESTANDAR		

NOVEDADES DE INSPECCION: 31-41 SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; NO REPORTA SINISTROS ANTE FASECOLDIA PUBLICO; RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA, RINES Y PARTES BAJAS. CAPOTA CON PELICULA DE VINILO. CONTROL DE VEHICULO CON DEFECTOS.

Revisión Visual

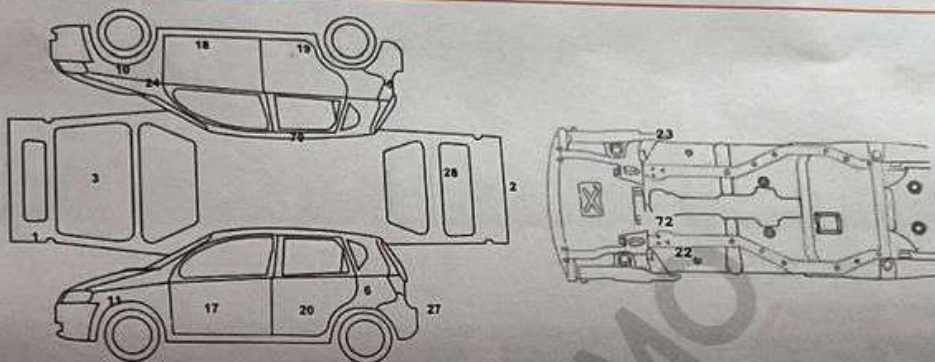

Malo 0% - 59% **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS

70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	BUENA REPARACION
72	CUNA MOTOR	RAYON

CARROCERIA - EXTERIOR

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	MAL REPINTADO
3	CAPOT	REPINTADO
4	COSTADO DERECHO	REPINTADO
5	COSTADO IZQUIERDO	RAYON
6	G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
7	GUARDAFANGO IZQ.	RAYON
8	PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
9	PUERTA DELANTERA DER.	MAL REPINTADO
10	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
11	PUERTA TRASERA IZQ.	SUMIDO
12	REF. PISOS DER.	RAYON
13	REF. PISOS IZQ.	RAYON
14	RETROVISOR DER.	RAYON
15	STOP IZQUIERDO	MALA REPARACION
16	TAPA BAUL/COMPUERTA	MAL REPINTADO

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL IZQ.	DEL DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
40%	40%	30%	40%

FUGA DE FLUIDOS

30	FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD	100,00%
----	-------------------	---------	---------

PINTURA

34	PERDIDA DE BRILLO	74,50%
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS DE 5 A 8 PIEZAS



REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

VEHICULO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
USA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
PICANTO (3) K-LINE MT 1250 CC 2AB ABS AA	BRUNO	PARTICULAR
CARROCERIA	BILOMETRAJE	34278
HATCH BACK	COLOR	BLANCO
MODELO	N° CHASIS	KNAB3512ART230449
NACIONALIDAD	N° SERIAS	798
N° MOTOR		

N° INSPECCION	5227877	TURNO	1
FECHA	7-Sep-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	GABRIEL ALEXANDER BOSSA RODRIGUEZ		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE ORO LIVIANO		

9994
EMX777

NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI PRUEBA DE RUTA Y NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECANICOS. HABITACULO INTERNO CON DESGASTE DE USO. TAPICERIA DE ASIENTOS Y TECHO SUJIA.

OBSERVACIONES:

Fugas de Fluidos

- > ACEITE COMPRESOR A/A NO
- > AMORTIGUADORES NO
- > BOMBA EMBRAGUE NO
- > TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Equipo Eléctrico

- > AIRE ACONDICIONADO BUENO
- > BLOQUEO CENTRAL BUENO
- > CALEFACCION BUENO
- > ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- > ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- > INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- > LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- > LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- > PITO BUENO
- > RADIO BUENO
- > RELOJ BUENO
- > TACOMETRO BUENO



Niveles de Fluidos

- > ACEITE MOTOR NORMAL
- > DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- > EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- > LAVAPARABRISAS NORMAL
- > LIQUIDO DE FRENO NORMAL
- > REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- > ALFOMBRA PISO BUENO
- > BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- > CARTERAS PUERTAS BUENO
- > CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- > CONSOLA CENTRAL BUENO
- > FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- > GUANTERA BUENO
- > MILLARE BUENO
- > PARASOLES BUENO
- > TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- > TAPICERIA TECHO BUENO



Luces

- > ALTAS BUENO
- > ANTINEBLA BUENO
- > BAJAS BUENO
- > COCUIOS BUENO
- > DIRECCIONALES BUENO
- > ESTACIONAMIENTO BUENO
- > EXPLORADORAS BUENO
- > FRENO BUENO
- > LUZ TECHO BUENO
- > PLACA BUENO
- > REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- > AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- > CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- > CORREA ACCESORIOS BUENO
- > RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- > BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- > BUJES TUERAS BUENO
- > CATALIZADOR BUENO
- > CRUCETAS NO APLICA
- > CUNA MOTOR BUENO
- > GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- > GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- > PROTECTORES INF. BUENO
- > SILENCIADOR BUENO
- > TUERAS BUENO
- > TUBO EXHOSTO BUENO



Vehículo: KIA PICANTO
Año: 2019
ID: EMX777
(introducción manual)

Prueba de compresión



Resultado: Aprobado

Notas

VEHICULO DENTRO DE PARAMETROS EN LA COMPRESION LA MAXIMA DIFERENCIA ENTRE PISTONES DEBE SER DE 15 % Y ESTE SE ENCUENTRA AL 2 % VALIDAR EL HISTORIAL DEL VEHICULO CAMBIO DE CORREAS Y FILTROS. NO SE DICTAMINAN PIEZAS INTERNAS. SE RECOMIENDA REALIZAR RUTINA DEMANTENIMIENTO SEGUN KILOMETRAJE.

LEVE HUMEDAD LADO DISTRIBUCION.

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automotor
NIT. 900.230.826 - P

Firma:

miércoles, 2 de septiembre de 2026
Page:1

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

